


FICHE DE CONSTAT

Rapporteur	DTAM	Date	17/03/21 - 12h30
Température	-2°C	Climat	Averses de neige
Objet du constat		Erosion de la fin des Butteraux au PK 16	

Horaire Basse mer		Horaire Haute mer		Coef
5h18	17h15	11h47	/	82

Les relevés dans le cadre de la surveillance renforcée :

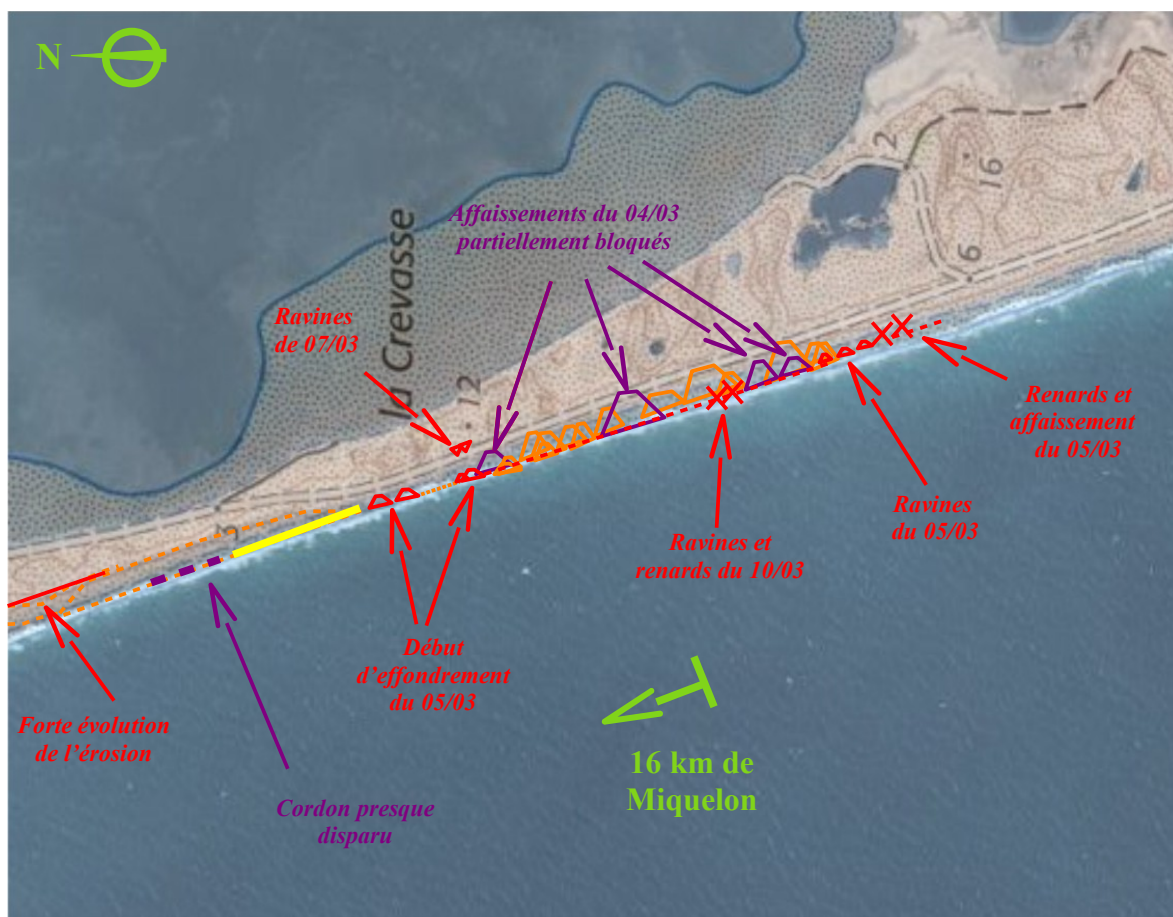

On observe sur 1 km :

- L'érosion dunaire en amont se poursuit. Le cordon d'extrémité (sans géotextile) a presque disparu.
- Evolution de l'effondrement sur le parking en amont.
- L'affaissement de la plateforme centrale avec apparition de renards.
- Les ravines sur l'amont, la plateforme centrale et l'aval se poursuivent.
- Les enrochements mis dans les effondrements s'affaissent et glissent vers la mer.
- Les enrochements en aval continuent à s'affaisser et glissent vers la mer. Les renards continuent à s'élargir.



Cordon PK15



Disparition de l'extrémité du cordon



Effondrement sur la zone du parking amont



Effondrements amont (digue)



Début d'effondrement central



Glissement des enrochements effondrement central

Signalisation et protection des usagers :

Coupure du PK 16 côté Miquelon et PK 18 côté Langlade.
Limitation de vitesse à 30 km/h sur le chemin Sauveur.