


FICHE DE CONSTAT

| | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------|
| Rapporteur | DTAM | Date | 10/05/21 - 8h30 |
| Température | +3°C | Climat | Vent fort Ouest |
| Objet du constat | | Erosion de la fin des Butteraux au PK 16 | |

Les relevés dans le cadre de la surveillance renforcée :

| Horaire Basse mer | | Horaire Haute mer | | Coef |
|-------------------|-------|-------------------|-------|------|
| 2h13 | 14h12 | 8h34 | 20h53 | |

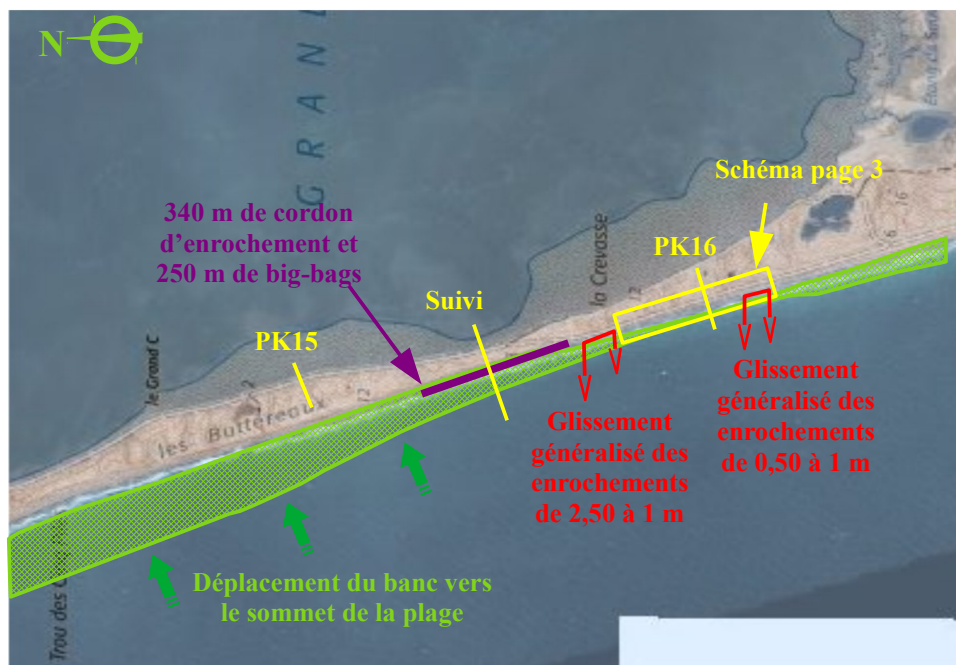


Signalisation et protection des usagers :

Coupure du PK 16 côté Miquelon et PK 18 côté Langlade. L'entreprise a rouvert le chantier. Limitation de vitesse à 30 km/h sur le chemin Sauveur.

On observe sur 1 km au PK15 :

- Le sable se stabilise entre les 2 cordons et entre les big-bags et le front dunaire.

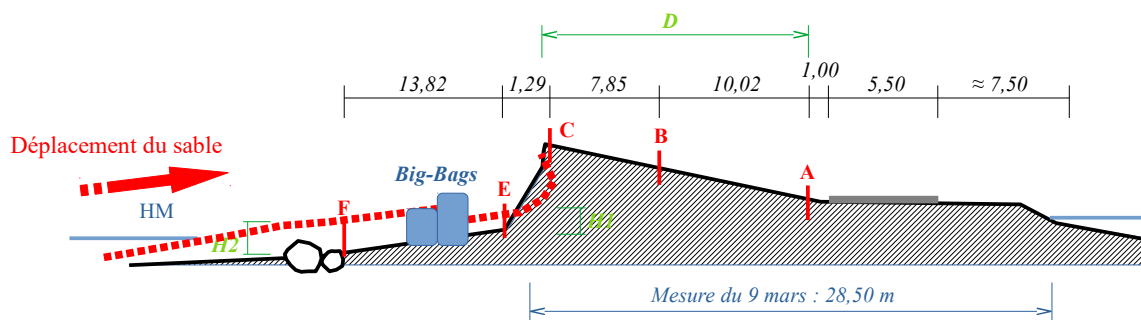

| Date | Mar 24 | Mar 26 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 01 | Apr 02 | Apr 06 | Apr 09 | Apr 12 | Apr 14 | Apr 16 | Apr 19 | Apr 21 | Apr 26 | Apr 28 | Apr 30 | May 01 | May 03 | May 05 | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| H1 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | |
| D | 18.1 | 18.1 | 18.07 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | | | |

On observe sur 0,400 km au PK16 :

- Erosion de 1 m environ sur l'ensemble des effondrements .



Cordon PK15



Evolution du glissement des enrochements sur la zone de parking amont



Evolution de l'érosion dans l'effondrement entre la partie digue et la plateforme centrale



Situation de la chaussée au même endroit



Evolution de l'effondrement aval



Evolution du glissement aval

DTAM St Pierre et Miquelon
Antenne de Miquelon

